

## Vejledende effekt af pakkeløsning B - 22°C (2%)



Navn: Daginstitution  
Adresse: -  
Postnr. og by: -  
Bygningskategori: Daginstitution  
Etagereal: 334 m<sup>2</sup>  
Dato for indtastning: 09-12-2015

### Ændring af Energimærke



#### Energimærke før og efter

Energiforbrugsændring er beregnet ved en indetemperatur på 20°C.

    
220 kWh/m<sup>2</sup>      104 kWh/m<sup>2</sup>  
Renoveringsklasse 2 overholdes

### Reduktion af drivhusgasser



Udledning fra etablering af pakkeløsningen udgør (a) 10,9 ton CO<sub>2</sub>-ækv.  
Energibesparelsen reducerer den årlige udledning med (b) 11,1 ton CO<sub>2</sub>-ækv.  
Simpel tilbagebetalingstid (a:b) 1,0 år

### Energibesparelse



Samlet varmebesparelse 38,6 MWh pr. år  
Samlet elbesparelse (negativ værdi = forøgelse) 3,8 MWh pr. år  
Simpel tilbagebetalingstid 24 år  
Under forudsætning af en antaget indetemperatur (før - efter): 21°C - 22°C

### Fordele og Ulemper



Der er en lang række positive effekter af en energirenovering, der er vanskelige at indregne i økonomien, men som øger livskvaliteten. Det gælder et godt og sundt indeklima, øget komfort, nedsat risiko for skimmelsvamp, bevidstheden om at bidrage til klimaindsatsen, tidsbesparende velfungerende installationer, bedre vinduesfunktion, nedsat vedligeholdelse, ingen bekymring for stigende energipriser mv. (se side 3)

### Totaløkonomi



Anlægsudgift (index: 100,0)	809.000 kr.	<b>Total pris inkl. moms</b>	<b>1.309.000 kr.</b>
Byggeplads mv. (8%)	65.000 kr.	<b>Besparelse 1. år</b>	<b>33.300 kr.</b>
Uforudseelige udgifter (10%)	87.000 kr.	<b>Nutidsværdi</b>	<b>-27.000 kr.</b>
Rådgiver og tilsyn (9%)	86.000 kr.		
Moms	262.000 kr.		

### Tiltag (se side 4 og 5)

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Eksisterende Fjernvarmeanlæg | <input checked="" type="checkbox"/> Tage/lofter                          | <input checked="" type="checkbox"/> Mekanisk ventilation med VGV |
| <input type="checkbox"/> Teknisk isolering                       | <input type="checkbox"/> Skråvægge                                       | <input type="checkbox"/> Solvarme                                |
| <input type="checkbox"/> Ydervægge                               | <input type="checkbox"/> Skunkvægge og -gulve                            | <input checked="" type="checkbox"/> Solceller                    |
| <input type="checkbox"/> Kælderydervægge                         | <input checked="" type="checkbox"/> Vinduer - Nyt A-vindue (3 lag) / PVC |  |
| <input type="checkbox"/> Terrændæk/dæk                           | <input type="checkbox"/> Ovenlysvinduer                                  |  |

Navn: **Daginstitution**

Adresse: -

Postnr. Og by: -

### Det beregnede og det faktiske energiforbrug:


Energirenoeringen har indflydelse på varmeforbruget og elforbruget i bygningen.

Energimærket beregnes ved en teoretisk indetemperatur på 20°C, men oftest er de faktiske målte indetemperaturer mellem 21 og 23°C i opvarmningssæsonen.

BSV giver derfor mulighed for indtastning af en skønnet gennemsnitlig indetemperatur før og efter energirenoeringen. Dette for at få belyst hvad evt. ændret adfærd hos slutbrugerne kan betyde for energibesparelsen: Erfaringen viser at en del af energibesparelsen omsættes til komfortforbedringer. Søjlerne for det årlige energiforbrug til opvarmning nedenfor viser derfor forbruget "før" og "efter" både ved 20°C og ved de skønnede faktiske indetemperaturer.


Endelig viser søjlen "Reelt forbrug" det indtastede målte "før" forbrug. Hvis dette afviger væsentligt fra forbruget ved en skønnet "før" indetemperatur, bør denne justeres så forskellen mellem de to søjler mindskes.

Det årlige varmeforbrug er uafhængigt af varmeforsyningsens primære energifaktor, og det kan derfor ikke sammenlignes med Energimærkets nøgletal.

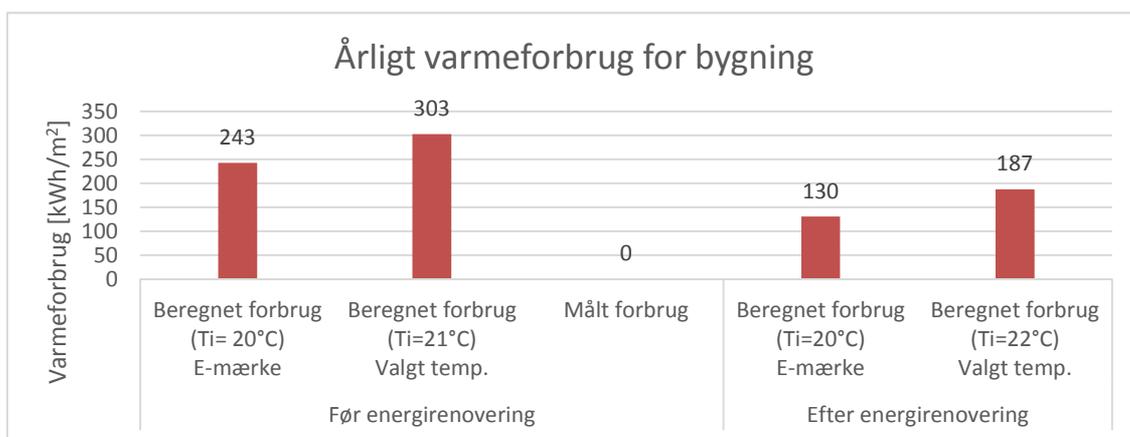

### De beregnede og faktiske emissioner:

De grønne søjler viser Global Warming Potential (GWP) svarende til søjlerne for energiforbrugene før og efter. GWP er den omregnede udledning af drivhusgasser i forbindelse med forbruget af fossile brændsler. På grund af udfasningen af disse ændres baggrundstallene fra år til år. De nuværende tal skal ses som et vejledende landsgennemsnit. Søjlen helt til højre viser emissionerne fra etablering og bortskaffelse af de valgte tiltag, og kan anvendes til sammenligning af alternative pakkelsesløsningers miljømæssige effekt, fx gennem valg af andre tiltag, eller valg af alternative materialer.

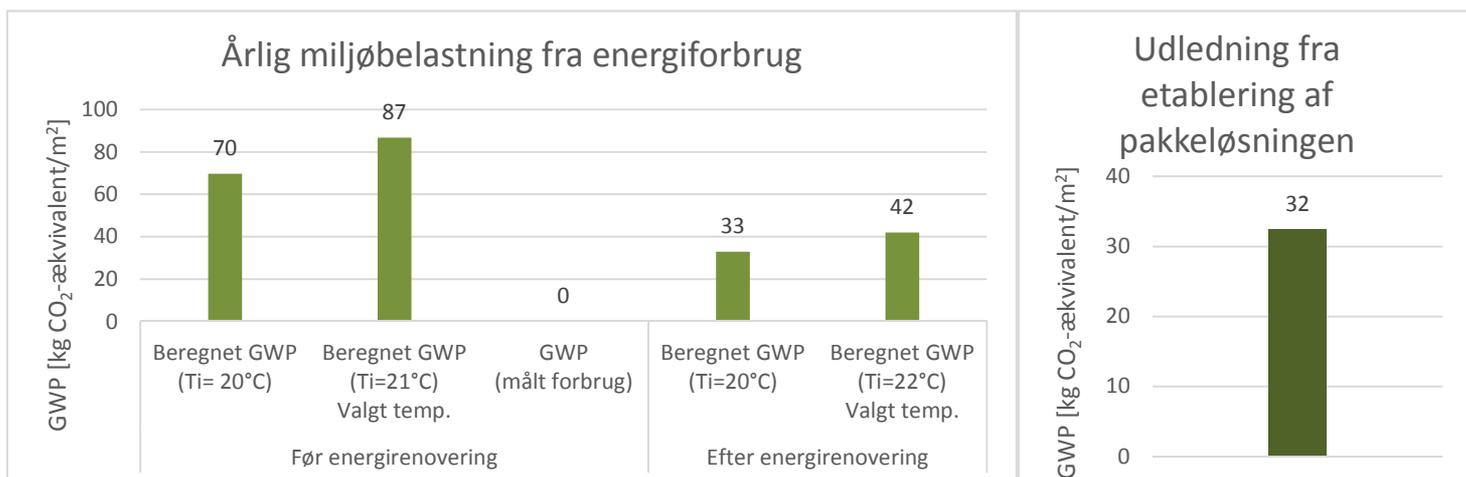

Navn: Daginstitution  
Adresse: -  
Postnr. Og by: -

---



## Fordele og ulemper ved energirenovering

Fokus ved beslutning om en energirenovering er oftest på anlægsudgifter og på det nedsatte forbrug af købt energi. Men ud over energibesparelserne kommer ofte meget væsentlige positive effekter, der er vanskelige eller evt. meningsløse at omregne i kr.

### Generelle og varige fordele:

Bedre samvittighed over for miljøet og klimaet for både brugere og ejer  
Mindre sårbarhed overfor stigende energipriser. Højere ejendomsværdi  
Bedre indeklima og god komfort  
Udvendige tiltag viser at ejer/bruger gør noget positivt for klimaet

### Mulige og forbigående ulemper knyttet til byggeprocessen:

Tidsforbrug og besvær ved finansiering, usikkerhed om valgte løsninger, tilbudsindhentning og byggeperioden  
Besvær/produktionstab under gennemførelsen – uoverskuelig proces og tidsforbrug  
Koordinering af den håndværksmæssige gennemførelse  
Negativitet i forhold til håndværkeres faglige kunnen, rengøringsvilje og fremmøde

### Byggeprocessen – Gener og tidsforbrug til enkelttiltag

Forbigående gener og byggeperiode skal ikke være afgørende for valg af tiltag. Begge dele er forbundet med store usikkerheder, men er med her, for at gøre beslutningstager opmærksom på praktiske forhold omkring en energirenovering, som udgangspunkt for mere præcise overvejelser.  
Farvemarkeringerne nedenfor viser en yderst grov opdeling baseret på generelle skøn. Markeringen for nogle tiltag kan variere fra projekt til projekt i afhængighed af bygningskategorien, bygningens udformning og brug, arbejdets omfang, det udførende team, planlægning mv. Formålet med markeringerne er at henlede opmærksomheden på, at gener og tidsforbrug til de enkelte tiltag skal med i beslutningen.

#### Gener:

Indvendige arbejder: Gener omfatter typisk arbejdet, afdækning, flytning af udstyr, møbler, rod, støj, vibrationer, støv mv. der begrænser de berørte rums anvendelighed.

Udvendige arbejder: Gener omfatter typisk arbejdet, stillads, byggeplads, affaldshåndtering, rod, skurvogne, containere, støj, støv, vibrationer, parkerede biler mv. der begrænser udearealers anvendelighed, og evt. adgang til dele af bygningen.

**grøn** = ubetydelige, **gul** = nogle, **rød** = markante

#### Tidsforbrug til enkelttiltag:

Afhænger af eksisterende forhold, tiltagens type og omfang, tilrettelæggelse og organisering, herunder leverancer, etablering af byggeplads, vejrlig, aftalte tidsfrister mv.

< 1 = under 1 uge, 1-4 = 1 til 4 uger, > 4 = over 4 uger

**Bygningsisolering, Mulige fordele:**

Nedsat risiko for fugt på kuldebroer og i konstruktioner  
 Hindrer skimmelsvampeproblemer  
 Færre kolde flader og bedre møbleringsmuligheder  
 Udvendig isolering kan forbedre bygningens fremtræder

**Bygningsisolering, Mulige ulemper:**

Øget vedligeholdelse (fx ved udvendig isolering af en vedligeholdelsesfri muret ydervæg, hvor isoleringen afsluttes med puds eller plader).  
 Indvendig isolering nedsætter rummenes brugsareal.  
 Udvendig isolering kan forringe bygningens fremtræden

<b>Ydervægge:</b>	<b>Gener og tid</b>
Indvendig isolering	1-4
Udvendig isolering	> 4
Hulmursisolering	< 1
<b>Dæk, underbygning:</b>	
Nyt terrændæk	1-4
Isolering krybekælder/dæk over kælder - nedefra	< 1
Indblæsning i træbjælkelag - nedefra	< 1
<b>Loft, etageadskillelser, fladt tag:</b>	
Indblæsning i træbjælkelag - ovenfra	< 1
Isolering - koldt tagrum	< 1
Tagflade mod det fri - udefra, fladt tag med pap	1-4
<b>Skråvægge, loft til kip:</b>	
Tagflade mod det fri - udefra, inkl. nyt tegltag	> 4

**Vinduesforbedringer, Mulige fordele:**

Nedsat støj udefra  
 Vinduesudskiftning – nedsat vedligehold og bedre vinduesfunktioner (åbne/lukke, friskluftventiler, tyverisikring).  
 Lettere rengøring og vedligeholdelse.  
 Ingen træk, og dermed bedre møbleringsmuligheder

**Vinduesforbedringer, Mulige ulemper:**

Tætte vinduer kræver ændrede udluftningsvaner, med mindre der er mekanisk ventilation med varmegenvinding.  
 Lavenergiruder kan reducere dagslysindfaldet væsentligt.

<b>Vinduer:</b>	<b>Gener og tid</b>
Nye B-vinduer (2-lag)	1-4
Nye A-vinduer (3-lag)	1-4
Vinduesrenovering til B-vindue (2-lag)	1-4
Vinduesrenovering til A-vindue (3-lag)	1-4

**Forbedring af varme- og ventilation, samt etablering af VE, Mulige fordele**

Mekanisk ventilation med varmegenvinding hindrer skimmelsvamp effektivt

Højere driftssikkerhed og bedre funktion

Nye anlæg har ofte indbygget tidsbesparende "intelligent" styring

Udskiftning af ældre anlæg kan give mere plads i kældere/teknikrum

Lavere temperaturer i teknikrum

Mere støjsvage installationer

**Forbedring af varme- og ventilation, samt etablering af VE, Mulige ulemper**

Solvarmeanlæg og PV anlæg vanskelige at tilpasse en traditionel tagflade

Teknikrum/kælderrum bliver lidt koldere når tekniske installationer isoleres

Mekanisk ventilation kan støje mere end naturlig ventilation

<b>Ventilation:</b>	<b>Gener og tid</b>
Mekanisk ventilation med varmegenvinding	1-4
<b>Vedvarende energikilder:</b>	
Solvarme	1-4
Solceller	1-4
<b>Centralvarmeanlæg:</b>	
Konvertering fra gas/olie til varmepumpe	1-4
Konvertering fra gas/olie til fjernvarme	< 1
Konvertering fra olie til gas	< 1
Forbedring af fjernvarme	< 1
Forbedring af kedel (olie eller gas)	< 1
<b>Teknisk isolering:</b>	
Isolering af varmtvandsrør	< 1
Isolering af varmerør	< 1
Isolering af varmtvandsbeholder	< 1

## Bygningsdata

Navn:	Daginstitution		
Adresse:	-		
Postnr. og by:	-		
Bygningskategori	Daginstitution		
Opførelsesår	1970		
Indetemperatur	Før	Efter	
	21 [°C]	22 [°C]	
Varmekapacitet	Ekstra let Flere tunge dele, fx betondæk med klinker og tegl- eller klinkerbetonvægge		
Benyttelsestid	45 [h/uge]		
Antal personer	50 [personer]		
Eksisterende varmeforbrug	0 [MWh]	Eksisterende E-mærke	0 [kWh/m <sup>2</sup> pr. år]



## Opvarmet etageareal

	Etageareal	Vinduer og døre	Tagetage	Ovenlysvinduer
Arealberegner	334 m <sup>2</sup>	67 m <sup>2</sup>	Fladt tag / intet eller uopvarmet loft	0 m <sup>2</sup>

## Eksisterende varmesystem

## Tiltag, varmesystem

Varmesystem	Placering	Varmeforsyning	Nominel effekt	Varmeforsyning	Nominel effekt
Hovedvarmeforsyning	Bryggers	Fjernvarme	15 kW		
	Varmerafgiver	Rørsystem (varme)	VVB (volumen)	Isolering rør <sub>varme</sub>	Isolering rør <sub>vv</sub>
Vand og varme	Radiatorer	2-strengs	70 L		Isolering rør <sub>vvs</sub>

## Varme- og elpris

	Varmepris før	Varmepris efter	Elpris	Elpris (solceller)
Varme- og elpris	600 kr./MWh	600 kr./MWh	1,60 kr./kWh	0,80 kr./kWh

## Eksisterende klimaskærm

## Tiltag, klimaskærm

Ydervægge	Areal	Klimaskærmstype	Materiale	Tykkelse	Efterisoleringstype
Facade 1	123 m <sup>2</sup>	Let trækonstruktion, 75 mm isolering, BR61-72	Stenuld	250 mm	Udvendig isolering afsluttet med beklædning af Fibercement
Facade 2					
Gavl	44 m <sup>2</sup>	Let trækonstruktion, 75 mm isolering, BR61-72	Stenuld	250 mm	Udvendig isolering afsluttet med beklædning af Fibercement
Kælder over jord					
Kælder under jord					
Gulve/dæk	Areal	Klimaskærmstype	Materiale	Tykkelse	Efterisoleringstype
Stueetage	320 m <sup>2</sup>	Terrændæk - Linoleum eller vinyl på beton og letklinker			
Kælder					
Tage/lofter	Areal	Klimaskærmstype	Materiale	Tykkelse	Efterisoleringstype
Tage/lofter	332 m <sup>2</sup>	Spær eller bjælkelag med 150 mm isolering	Stenuld	250 mm	Isolering af dæk i uopvarmet tagrum
Tage/lofter (karnapper)	0 m <sup>2</sup>				
Skråvægge samt skunkvægge og -gulve	Areal	Klimaskærmstype	Materiale	Tykkelse	Efterisoleringstype
Skråvægge					
Skunkvægge					
Skunkgulve					
Vinduer	Areal	Eksisterende vinduestype	Vinduestype efter energireovering		
Vinduer	67 m <sup>2</sup>	2-lags termoruder	Nyt A-vindue (3 lag) / PVC		
Ovenlysvinduer					

## Eksisterende ventilation

## Tiltag, ventilation

Ventilationsforhold	Ventilationstype	T <sub>ind</sub>	Driftstid	VGv	Ventilationstype	T <sub>ind</sub>	Driftstid	VGv
Ventilationsforhold	Mekanisk ventilation	18°C	45 h/uge	55%	Mekanisk ventilation	18°C	45 h/uge	85%

## Vedvarende energi (efter energireovering)

	Areal	Orientering	Hældning	Peak power (RS)	System virkningsgrad (Rp)
Solvarmeanlæg					
Solcelleanlæg	30 m <sup>2</sup>	Syd	45°	0,105 kW/m <sup>2</sup>	0,75

## Økonomiske forudsætninger

Ventilationsforhold	Ønsket forrentning	Inflation	Prisstigning, energi	Prisstigning, udgifter	Prisindex	Byggeplads	Uforudseelige udgifter	Rådgiver og tilsyn
Ventilationsforhold	1,0%	1,5%	2,0%	1,0%	100	8%	10%	9%

Vælg sæt v	Netto Tiltag, kort beskrivelse	Omfang m <sup>2</sup> stk m	Anlægsudgifter, kr.		Levetid år	Energibesparelse			Simpel TBT, år energi	Nutidsværdi Periode på 20 år	Besparelse CO <sub>2</sub> -ækv. kg/år	Udledning CO <sub>2</sub> -ækv. kg	Simpel TBT CO <sub>2</sub> -ækv. år
			pr. enhed	i alt		Varme MWh/år	El MWh/år	kr./1'ste år					
<input checked="" type="checkbox"/>	Eksisterende Fjernvarmeanlæg	1	0	0	0	0,0		0	0	0			
<input type="checkbox"/>	Teknisk isolering	-	-	0	0	0,0		0	0	0			
<input type="checkbox"/>	Ydervægge	167	4.799	802.000	50	0,0		0	0	0			
<input type="checkbox"/>	Kælderydervægge	0	0	0	0	0,0		0	0	0			
<input type="checkbox"/>	Terrændæk/dæk	0	0	0	0	0,0		0	0	0			
<input checked="" type="checkbox"/>	Tage/lofter	332	250	83.000	40	4,7		2.800	30	19.000	1.057	2.902	2,7
<input type="checkbox"/>	Skråvægge	0	0	0	0	0,0		0	0	0			
<input type="checkbox"/>	Skunkvægge og skunkgulve	0	0	0	0	0,0		0	0	0			
<input checked="" type="checkbox"/>	Nyt A-vindue (3 lag) / PVC	67	3.693	247.000	50	11,7		7.000	35	44.000	2.657	2.012	0,8
<input type="checkbox"/>	Ingen ovenlysudskiftning	0	0	0	0	0,0		0	0	0			
<input checked="" type="checkbox"/>	Mekanisk ventilation med 85% varmegenvindingsgrad	1	447.000	447.000	20	29,1	1,0	19.000	24	-95.000	7.215	0	0,0
<input type="checkbox"/>	Solvarmeanlæg, brugsvand	0	0	0	0	0,0		0	0	0			
<input checked="" type="checkbox"/>	Solcelleanlæg, El produktion	30	1.067	32.000	20		2,8	4.500	7	5.000	1.747	5.940	3,4

Sum for afkrydsede tiltag:

<b>809.000</b>	<b>38,6</b>	<b>3,8</b>	<b>33.300</b>	<b>24</b>	<b>-27.000</b>	<b>12.675</b>		
----------------	-------------	------------	---------------	-----------	----------------	---------------	--	--

Før forbrug  kWh/m<sup>2</sup> = E-mrk

Efter forbrug  kWh/m<sup>2</sup> = E-mrk

Samlet anlægsudgift ved prisindex:

**809.000**

Byggeplads mv.  %

**65.000**

Uforudseelige udgifter  %

**87.000**

Rådgiver og tilsyn  %

**86.000**

Moms  %

**262.000**

Total pris inkl. moms

**1.309.000**